

Inveo Sp. z o.o.

BoxID/Clocker/Daxi/IQIO

Instrukcja Obsługi

Aktualizacja oprogramowania


Moduł wyposażony jest w możliwość aktualizacji programu. Program dostarczany jest jako plik z rozszerzeniem .bin.

Ostrzeżenie

Niewłaściwe użycie funkcji aktualizacji oprogramowania może spowodować uszkodzenie modułu.

Aby przeprowadzić operację aktualizacji oprogramowania należy, korzystając z wbudowanego serwera www, wybrać plik aktualizacji. W tym celu konieczne jest przejście do zakładki **Administration**, następnie wybrać **Update** i nacisnąć przycisk **Browse**.

Po wgraniu pliku wystarczy nacisnąć przycisk **Update Firmware**.

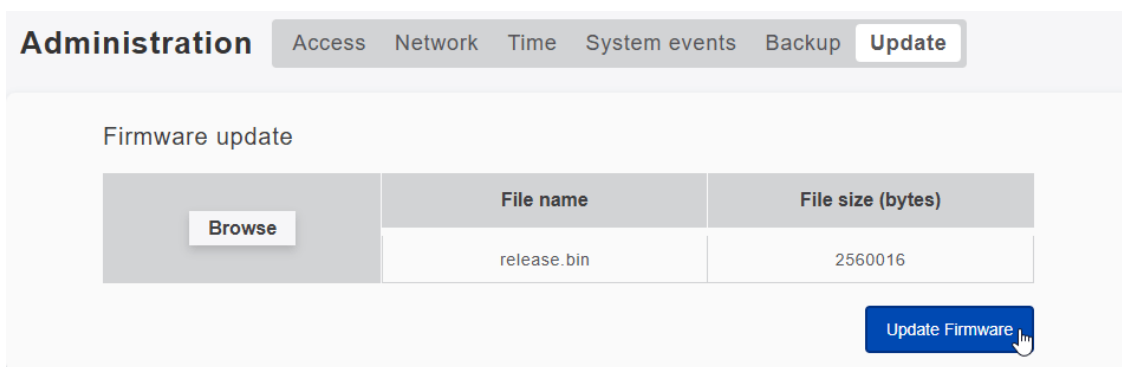

The screenshot shows the 'Administration' section of a web interface. The 'Update' tab is selected. Under 'Firmware update', there is a 'Browse' button and a table with the following data:

File name	File size (bytes)
release.bin	2560016

At the bottom right, there is a blue 'Update Firmware' button with a mouse cursor icon.

Informacja

Programowanie trwa ok. 2 minut. Zakończenie programowania potwierdza komunikat.
Po zakończonej aktualizacji zaleca się przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych.